
# 芯式石油ストーブと変質灯油の 実態について

## 芯式石油ストーブに関する事故の発生状況

2005年1月から2014年12月の10年間でNITE事故データベースに登録 された事故情報(約26280件)のうち、暖房機に関する事故は3558件(13.6%) あり、そのうち<u>1410件(5.4%)が石油暖房機の事故</u>であった。 また、<u>石油暖房機</u> による事故のうち、約80%は芯式石油ストーブの事故であった。

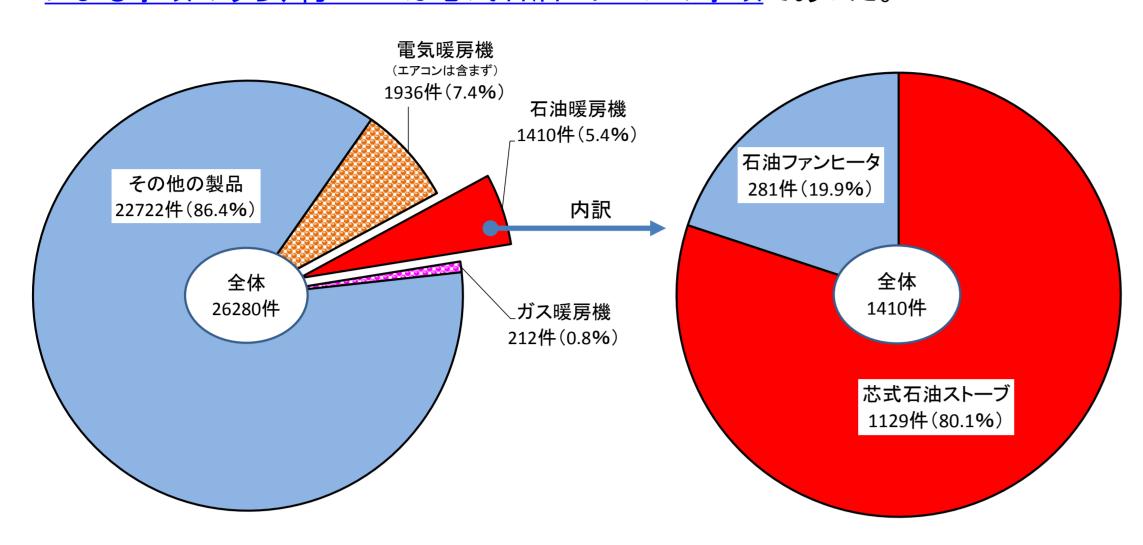

石油暖房機事故の8割は、芯式石油ストーブに関するものであった。

## 灯油の変質

変質灯油について


①灯油の変質に繋がる使用形態。

今シーズンに<u>使い切れなかった灯油を来シーズンまで持ち越すと、</u>

<u>灯油が変質</u>してしまう。


②変質灯油の簡易的な見分け方。 - 目視観察 - - ・ 着色の有無を判別。

変質灯油には、<u>着色が薄いものがある</u>ため、 判別が難しい。

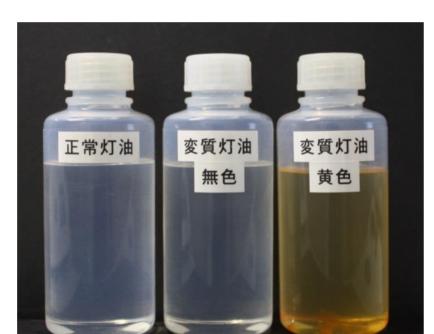


・検査キット・・・ 使用の可否を判別。



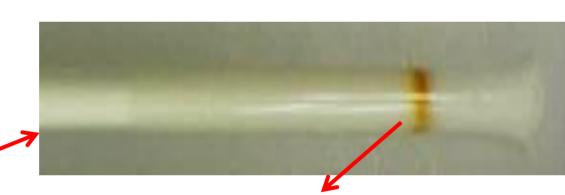

茶色く変色すれば、その灯油は使用不可。 (灯油の変質で生成する過酸化物と反応して発色する)


# 各環境因子による灯油の変質結果(過酸化物価の増加)

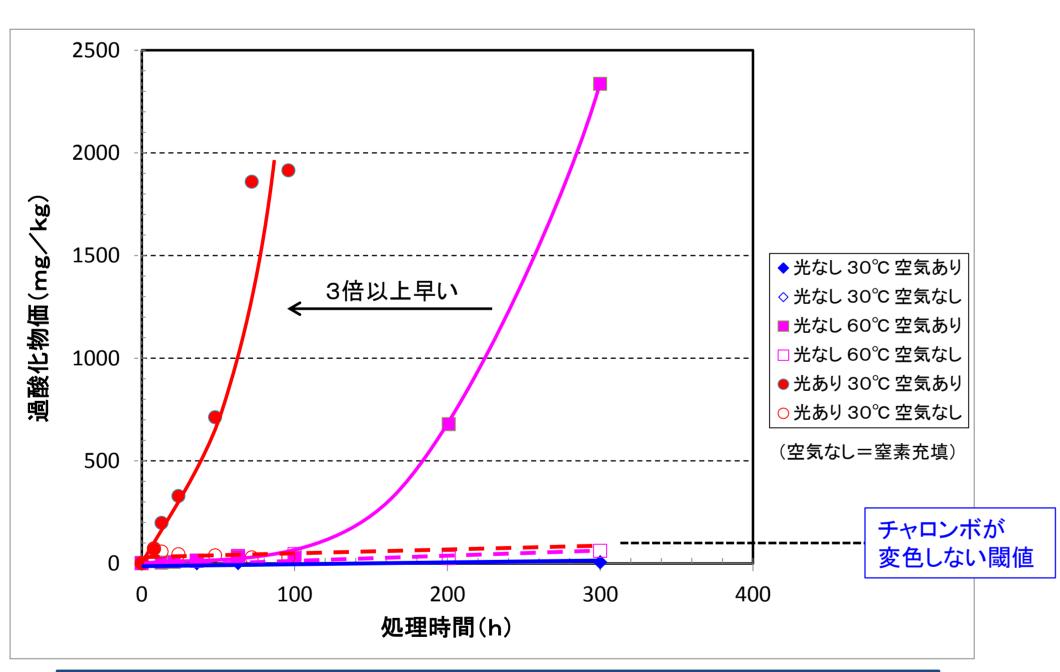

空気がなければ、過酸化物価の値は殆ど変化しない。 温度も光も過酸化物価に影響するが、光の方が大きく影響する。 → 容器内に空気がある状態で光が当たると灯油が変質する。


# 市販の灯油用保管容器に入れた灯油の変質確認

狙い:灯油用として市販されている保管容器で灯油がどの程度変質するか確認する。 実験内容: 10種類の保管容器を使用し、灯油を入れて日光暴露を約6箇月実施。

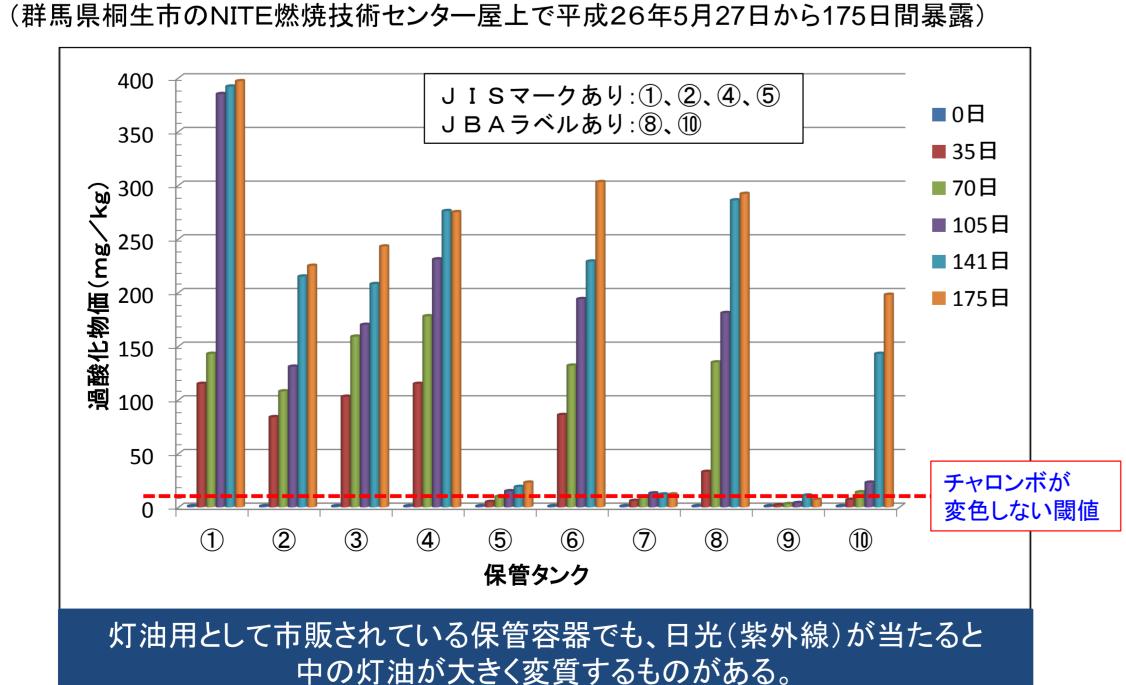


## 芯式石油ストーブの事故原因

NITE事故データベース (2005年1月から2014年12月)

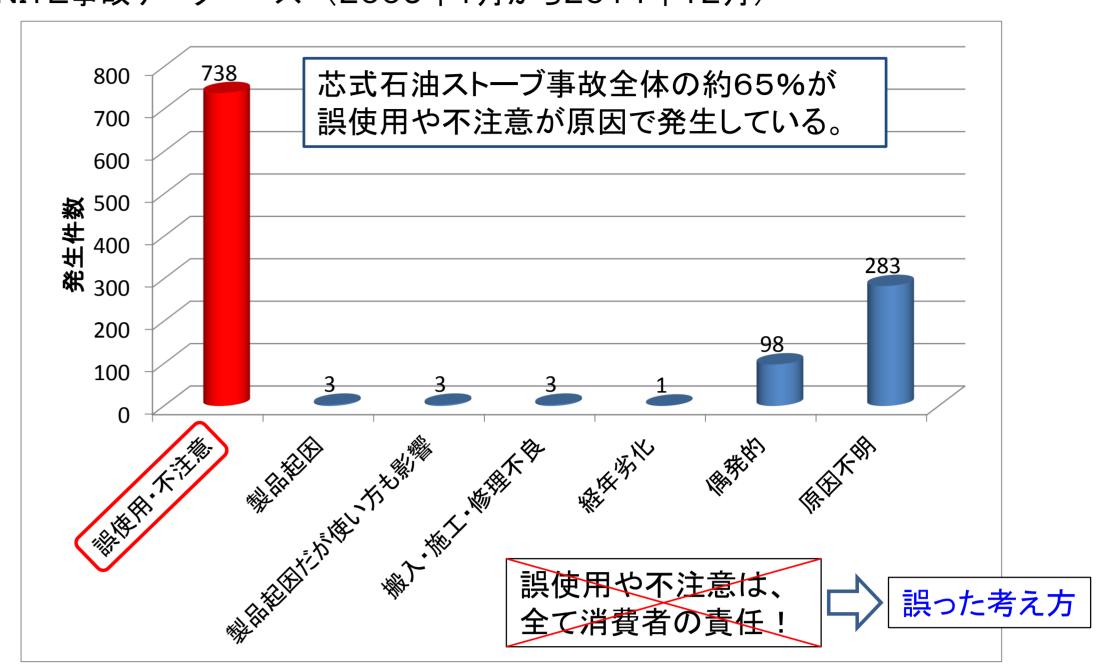

発表の狙い:誤使用や不注意による事故を消費者だけの問題と考えず、 製品での対策を検討した取り組みについて紹介する。

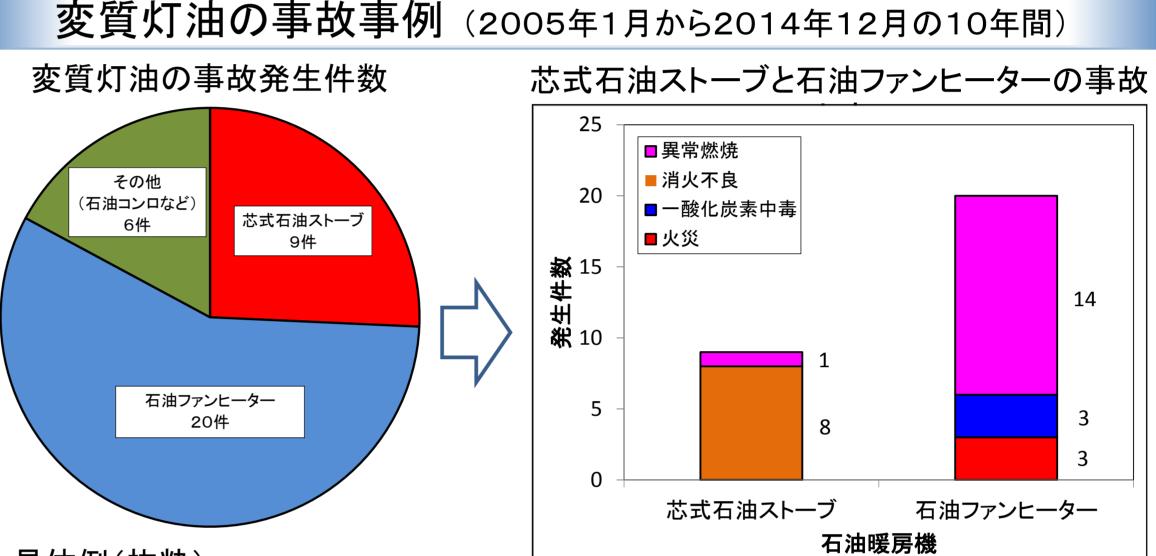


### 具体例(抜粋)

発生日	発生場所	内容
2011年12月20日	熊本県	石油ストーブを使用中、炎が上がった。消火ボタンを押しても消火できなかった。
2012年11月17日	栃木県	石油ストーブの消火ボタンを押して外出したが、帰宅したら火が消えていなかった。
2010年 3月23日	滋賀県	石油ファンヒーター前面の吹き出し口から炎が出て、絨毯と布団が焦げた。

# 変質灯油を使用すると火災のリスクが高まる。

(NITEへ報告されないものも含めると、変質灯油が関係した事故は少なくないと考えられる。)

# 特定波長のカットによる灯油の変質結果(過酸化物価の増加)

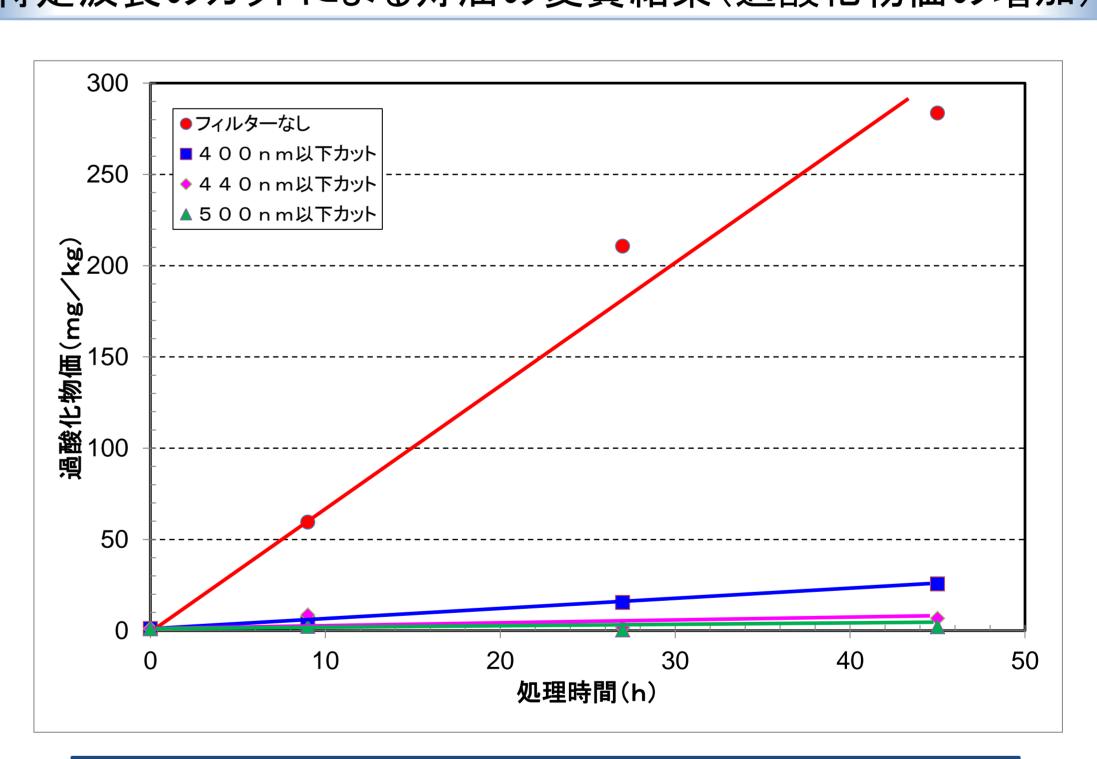

400nm以下の波長をカットすれば、灯油の変質が抑制できる。

# まとめ

①芯式石油ストーブの事故原因は、誤使用・不注意が多い。(約65%) ②合理的に予見される誤使用は、可能な限り製品での対策が必要である。

- ③石油機器で変質灯油を使用すると、<u>消火不良や異常燃焼</u>が起こり、<u>火災</u>に 至るリスクがある。
- ④灯油の変質は、<u>酸素と紫外線</u>の影響を大きく受けるため、灯油を<u>屋外で</u> 保管すると短期間で変質する可能性がある。
- ⑤<u>灯油用の樹脂製保管容器を使用しても、灯油が変質</u>する可能性がある。
- ⑥注意警告表示は、<u>やってはいけないこと、守らないと何が起こるかまで明記</u> するのが望ましい。

# ⑦<u>経済産業省および業界団体と連携</u>した活動を今後も継続する。

灯油が変質しない(紫外線を通さない)保管容器の開発・製品化に向け、 技術的にサポートする。